


「E-91」表示について

稼働中に「E-91」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。

- ①当エラーは、稼働後20分～稼働終了の間に発生するエラーになります。
- ②XR-2000、XR-5000では、「つけ置き洗浄」実施後の稼働時にエラーが発生した場合、バルブを戻し忘れていた可能性があります。(※XR-1200J、XR-5000 IIに当バルブはありません)
装置左側面の、青バルブ⇒横、赤バルブ⇒縦、となっているか確認し、そうでない場合はバルブを操作し、下図のようにします。

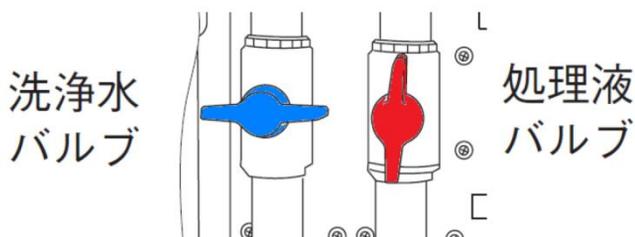

- ③中間タンク内から、処理液を吸い込めていない可能性が有ります。
中間タンクが50ℓ以下の場合、50ℓ程溜まってから稼働開始させます。
- ④再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**の液量をご確認頂き、稼働後何時間でエラーが発生したかを併せて、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

